

Startmanual för mätare för miljöförhållanden

1. Inledning


Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: www.tme.eu

Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

2. Avsedd användning

Instrumentet är avsett för att testa miljöförhållanden.

3. Förberedelser för drift och användning.

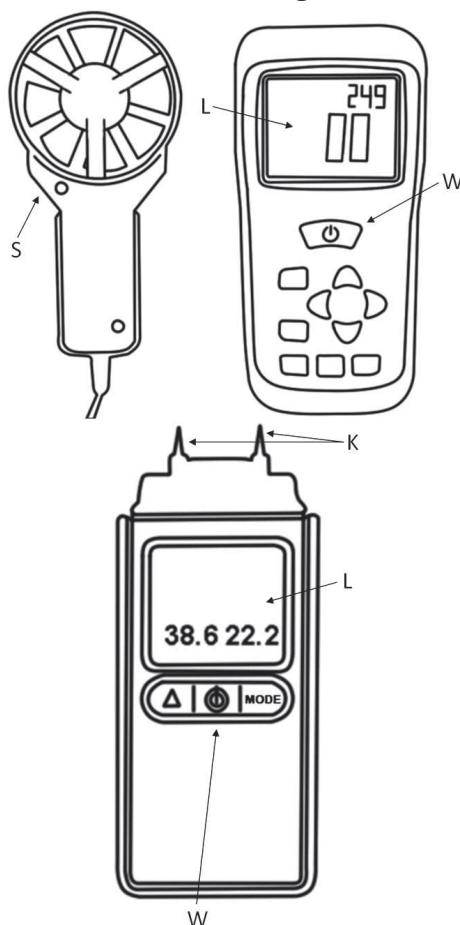

S - propeller sensor

L - LCD-display

W - strömbrytare

K - mätdebbar

- Anslut mätledningarna och/eller nätkablar till respektive uttag på mätaren om det behövs.
- Ställ funktions-/områdesväljaren i önskat läge. Om värdet för det uppmätta signalen är okänt, välj det högsta mätområdet.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

- Tryck på motsvarande knapp för att utföra mätningen.
- Följ insignalens värde.
- Överskridning av mätområdet indikeras genom att visa lämplig symbol på displayen.
När denna symbol visas på displayen, åtgärda orsaken till överskridningen.
- För att byta ut batteriet, öppna batteriluckan genom att skruva loss skruvarna eller lossa trycklåset, byt ut batteriet, stäng luckan.

4. Försiktighetsåtgärder

- Överskrid aldrig de tillåtna ingångsvärden för alla funktioner.
- Använd uttag, funktioner och områden som är rätta för mätningen.
- Koppla bort mätledningarna från kretsen innan du ändrar apparatens mätfunktion.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Kontrollera apparatens hölje innan du använder den. Kontrollera att det inte har några sprickor eller avbrutna bitar. Kontrollera noggrant isoleringen runt uttagen.
- Kontrollera att batteriluckan är stängd och låst innan du börjar använda apparaten.
- Använd inte apparaten om den fungerar felaktigt. Säkringen kan vara skadad. Om du är osäker på om apparaten fungerar, lämna in den till en serviceverkstad.
- Om du utför elektriska kopplingar, anslut först den svarta mätledningen innan du ansluter den röda; vid bortkoppling, koppla bort den röda mätledningen och sedan den svarta,
- Var försiktig när du arbetar med spänningar över 30 V AC - effektivspänningar, 42 V AC toppspänningar och 60 V DC. Sådana spänningar kan orsaka elektriska stötar.
- Innan du börjar mätningarna, kontrollera att isoleringen på mätledningar och mätprober inte är skadad och att det inte syns några metalldelar.
- Skadade ledningar ska bytas ut.
- Håll alltid fingrarna bakom probernas fingerskydd när du utför mätningar.
- Ta bort mätledningarna från apparaten innan du öppnar batteriluckan, om det är möjligt.
- Byt ut batteriet till ett nytt eller ladda ackumulatören, om låg batterinivå indikeras på displayen.
- Vid service av apparaten, använd endast reservdelar som anges av tillverkaren.
- Använd inte apparaten i explosiva miljöer, om den inte är avsedd för detta ändamål.
- Var försiktig vid temperaturmätning - risk för brännskador.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN